

ABT NOSTURIVAA'AN KÄYTTÖOHJE

3000, 5000, 10000 ja 15000kg



1. Turvallisuusohjeet

Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä!

1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa.

1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaakassa, koska se kuluttaa mitta-anturia ja tarkkuus heikkenee.

1.3 Tarkista akkujen virta ennen ja jälkeen käytön ja lataa tarvittaessa.

1.4 Akut tulee ladata sopivin väliajoin, vaikkei vaaka olisikaan käytössä.

1.5 Älä käytä rikkiäistä latausjohtoa.

1.6 Älä yritä korjata vaakaa itse.

1.7 Käytä ainoastaan vaakän omaa laturia.

2. Tekniset tiedot

Tarkkuusluokka: OIML III

Taaraus-alue: 100% max. kuormasta

Näytön stabilisointi aika: alle 10s

Maksimi kuormitus: 125% max. kuormasta

Murtokuorma: 300% max. kuormasta

Jatkuva käyttöaika: yli 80h

Akku: 6V / 8.5Ah

Käyttölämpötila: -10°C ~ +40°C

4. Perusdata

Malli	Max. kapasiteetti (kg)	Min. kapasiteetti (kg)	Tarkkuus (kg)
CW30	3000	20	1
CW50	5000	40	2
CW100	10000	100	5
CW150	15000	100	5

5. Näppäimet

Huomio! [CAL], [↑] ja [TARE] näppäimet toimivat ainoastaan painettaessa painiketta väh 4 sekuntia.

[I/O]

- 1) Vaaka päälle tai pois. Päälle laitettaessa väh. 2 sekunnin painallus.

[MODE]

Asettaa koodin syöttötilan kalibrointia varten. Ei tarvita normaalikäytössä.

[kg/lb]

- 1) Vaihtaa punnitusyksikön.
- 2) Paina näppäintä väh. 4 sekuntia.

[TARE]

- 1) Nollaa mahdollisen kuorman.
- 2) Taaraus päälle painamalla väh. 4 sekuntia.

6. Peruskäyttö

6.1 Virta päälle:

Paina kytkintä[I/O] väh. 2 sekuntia vasemmalta paneelista, näyttö käy läpi kaikki numerosarjat ensin (99999 – 00000) ja sen jälkeen näyttöön tulee ”0”. Tämän jälkeen vaaka on valmis käytettäväksi.

6.2 Nollaus:

Vaa’an näyttö on aina ”0”, kun se on laitettu päälle. Jos vaaka näyttää jotain lukemaa vaikka taakkaa ei ole, painetaan [ZERO] jolloin näyttö nollautuu.

6.3 Yksikön vaihtaminen:

Paina kg/lb näppäintä aina kun haluat vaihtaa yksikköä.

6.4 Punnitus:

Nosta kuorma ylös maasta. Kun kuorma on vakaa, näyttää näyttö tuloksen. Jos haluat vähentää kuormasta esim. vaijerin, voit laittaa vaijerin koukkuun ennen punnitusta ja painamalla pitkään [TARE] jolloin näyttö nollautuu. Tämän jälkeen voit laittaa kuorman normaalisti vaakaan. Vaa’an muistin ansiosta taarausta ei tarvitse tehdä joka kerta kun vaaka laitetaan päälle. Vaaka ei näytä negatiivisia lukuja!

6.5 Sammutus:

Kun punnitus on ohi paina [I/O], jolloin vaaka sammuu.

6.6 Akun lataus:

Sammuta vaaka ja laita laturi paikalleen. Punainen valo näyttää, että akku latautuu. Valon muuttuessa keltaiseksi on akussa 70% varaus, kun valo muuttuu vihreäksi on akku täysi. Latauksen ei tulisi kestää 12h kauemmin.

6.7 Heikon virran varoitus:

Kun akun varaus on liian heikko, näyttössä lukee ”LobAT”. Kun ”LobAT” on vilkkunut 25 kertaa, sammuu vaaka automaattisesti.

6.8 Ylikuormitus:

Kun maksimi kuorma on ylitetty, näyttöön tulee teksti ”OVER”. Tällöin kuorma on laskettava välittömästi alas.

6.9 Virransäästö:

Näyttö menee automaattisesti virransäästö tilaan 5min jälkeen.

7. Vianetsintä

Vika	Syy	Ratkaisu
Vaaka ei käynnisty	Akku tarvitsee ladata	Lataa akku
	Akku on rikki	Vaihda akku
Akku ei lataudu	Laturi on rikki	Tarkista laturi
	Akku on rikki	Vaihda akku
Latauksen valo ei syty	Laturi ei ole kunnolla kiinni	Tarkista pistoke
	Laturi on rikki	Vaihda laturi
Näytön arvo ei ole vakaa	Varaus ei ole riittävä	Lataa akku
	Punnittava kappale ei ole vakaa	Vakauta kappale
Tyhjä vaaka ei näytä nollaa	Vaaka ei ole ehtinyt lämmitä avaamisen jälkeen	Anna vaa'an lämmitä 3 - 5min
	Vaaka on ollut liian kauan lattialla ilman kuormaa	Säilytä vaaka roikkumassa ilmassa
Suuria heittoa punnituksessa	Kuorma ei ole keskellä	Ripusta kuorma kunnolla
	Kuorma ei ole kiinni kunnolla	Ripusta kuorma kunnolla
Huom! Akussa ei ole takuuta!		

HUOMIO!

- Vaaka on tarkka punnituslaite, se tulee huoltaa säännöllisin väliajoin.
- Aseta kuorma aina hyvin koukkuun.
- Älä käytä sateessa tai ukkosessa.
- Tarkista säännöllisin väliajoin pultit ja ruuvit.
- Jos vaaka näyttää heikkoa akun varausta ja ladattaessa vihreä valo syttyy. Tarkista akku mahdollisen rikkoutumisen vuoksi.
- Säilytä vaaka kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa, mieluiten roikkumassa sakkelistä jotta vaa'an anturi pysyy kunnossa.

KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖOHJE

1. Nollaus:

Jos näyttö ei näytä nollaa kun virta laitetaan päälle, tulee painaa [ZERO] nappulaa.

2. Taaraus:

Kun halutaan että esim. nostoketjut, eivät ole mukana kuormassa on ne ”taarattava” pois. Painamalla [TARE] näppäintä ko. kuorma saadaan poistettua ja nollattua. Uudelleen painettaessa toiminto poistuu.

3. Yksikön muuttaminen:

Paina [kg/lb] näppäintä.

4. Pito

Paina [HOLD] näppäintä, jolloin näytössä oleva lukema lukkiutuu ja [HOLD]-valo syttyy. Poistuaksesi ”HOLD” tilasta, paina nappia uudestaan.

5. Akun latauksen ilmoitin:

Akun ollessa tyhjä, näytöllä vilkkuu teksti ”LobAT”.

6. Sammuttaminen:

Paina ja pidä pohjassa [OFF] näppäintä, jolloin vaaka sammuu.

Maahantuoja:



Puh: +358-2-511 5511

Fax: +358-2-511 5522

www.haklift.com